

Ill.mo G.D.
Dott.ssa Cristina Nicolò
Tribunale di Grosseto

Oggetto: Descrizione di ulteriori interventi provvisori di conservazione e messa in sicurezza previsti per gli immobili oggetto della Procedura Esecutiva n **E.I. 155/2016** R.g.e.i, ubicati in loc. Podere Piatina, Frazione di Monte Antico nel Comune di Civitella Paganico (GR)

In ottemperanza a quanto disposto dal G.E., il sottoscritto Ing. Daniele Felici ha provveduto ad elaborare una progettazione preliminare per l'esecuzione di ulteriori interventi provvisori mirati alla conservazione e messa in sicurezza dei fabbricati oggetto della Procedura Esecutiva n **E.I. 155/2016** R.g.e.i.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il fabbricato principale, sviluppato su due piani fuori terra, identificato come "fabbricato A", presenta un quadro fessurativo che interessa principalmente i locali posizionati nella parte sud-est dello stesso; sono visibili fessure presenti anche su pareti del piano primo della stessa parte di fabbricato.

In un locale del **piano terra** del fabbricato, in corrispondenza dell'incrocio tra le due pareti perimetrali ortogonali posizionate sul lato sud-est e sud-ovest, si è aperta un'ampia breccia (*vedi foto 1 e 2*), dalla quale, peraltro, è stato possibile evidenziare che le pareti dell'edificio sono state realizzate con *muratura in pietrame disordinata* (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) e quindi di scarsa consistenza meccanica.

Nei locali del **piano terra**, ubicati nella parte di fabbricato rivolta verso sud-ovest, alcune mezzane del solaio di interpiano (piano terra – piano primo) presentano fessure la cui causa è attribuibile a cedimenti/inflessioni dei travetti dell'orditura (*vedi foto 3 e 4*); sono visibili fessure anche su alcuni architravi e nelle vicinanze di aperture finestrate (*vedi foto 5 e 6*). In alcuni locali è stata rilevata la presenza di travi metalliche di consolidamento già posizionate da cui si può desumere la presenza di uno stato di degrado o di avvallamenti pregressi (*vedi foto 7 e 8*).

Alcune delle travi in legno portanti e secondarie, risalenti probabilmente all'epoca di costruzione del fabbricato, presentano anche evidenze di deterioramento per presenza di insetti xilofagi.

Si precisa che in alcuni locali (zona rivolta verso nord) non è stato possibile accedere, in quanto le porte di accesso risultavano chiuse a chiave; le zone nelle quali non è stato possibile accedere sono state evidenziate negli elaborati grafici allegati.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

Nei locali del **piano primo** del fabbricato, anch'essi ubicati nella parte rivolta verso sud, si sono create lesioni che interessano alcuni architravi e muratura soprastante (*vedi foto 9 e 10*). Si precisa che in alcuni locali (zona rivolta verso nord) non è stato possibile accedere.



Foto 9



Foto 10

Il muro di contenimento del terrapieno realizzato in vicinanza della vasca della piscina (*identificato come “fabbricato B”*) risulta non verticale con inclinazione della parte sommitale verso il camminamento. Nel muro, in una zona d’angolo nella parte rivolta verso sud, si è verificato il distacco di parte di muratura in pietrame (*vedi foto 11*).



Foto 10



Foto 11

La tettoia della terrazza (*“fabbricato B”*) che si affaccia sulla piscina presenta zone deteriorate in corrispondenza dei punti di appoggio della copertura (*vedi foto 12*).



Foto 12

Le pareti del fabbricato identificato come *“fabbricato C”* presentano ampie fessure, in particolare nella parte indicata come *“forno”* (*vedi foto 13*).

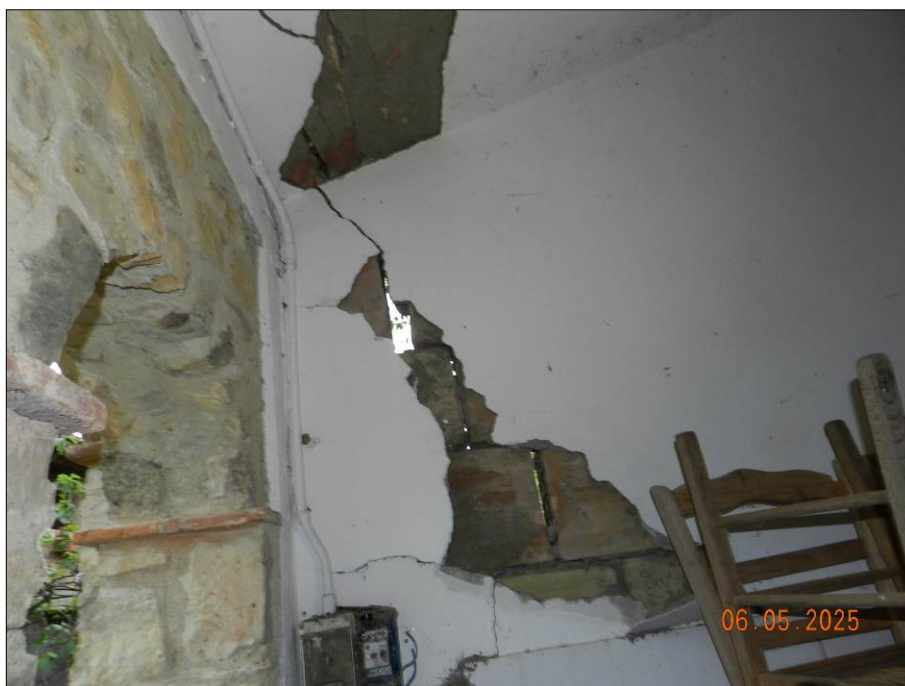


Foto 13

Anche altre piccole strutture in muratura come muri perimetrali e/o di contenimento presentano fessure e danneggiamenti (*vedi foto 14*).



Foto 14

Sono stati eseguiti saggi nella pavimentazione per ricavare informazioni in merito al tipo di fondazioni del fabbricato. Da un piccolo scavo realizzato è stato possibile constatare che le murature perimetrali non presentano allargamenti e/o rinforzi. Vista l'irregolarità del piano di posa delle fondazioni non è possibile definire esattamente una quota d'imposta. (*vedi foto 15*)



Foto 15

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI

Si precisa che sono già state eseguite opere per il rinforzo di strutture del fabbricato principale e della tettoia, ed in particolare:

- Sono stati posizionati puntelli a croce estendibili per realizzare punti di appoggio per il sostegno del solaio di copertura della zona del piano terra del fabbricato principale dove si è verificato un parziale crollo del cantonale (*vedi foto 16*)
- È stata chiusa, con laterizi e malta cementizia, un'apertura a sezione semicircolare (*vedi foto 16*).
- Sono stati posizionati e fissati con malta cementizia laterizi per creare nuovo sostegno ad una trave della tettoia (*vedi foto 17*)



Foto 16



Foto 17

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Visto lo stato dei luoghi sopra descritto, si è proceduto ad effettuare una valutazione per la realizzazione di interventi provvisori in grado di consentire la “conservazione” e la messa in sicurezza del fabbricato principale, del muro di contenimento del terrapieno e di una parete del fabbricato identificato come “fabbricato C” (forno).

Altre piccole porzioni murarie aventi funzione di parapetto con altezza di circa 1 metro non saranno oggetto di previsioni di intervento.

Si precisa che gli interventi previsti riguardano le strutture in cui è stato possibile evidenziare dissesti segnalati dalla proprietà e rilevati alla data del sopralluogo.

La scelta degli interventi previsti in questa fase è stata fatta anche considerando i risultati esposti nel Report Geognostico e Cartografico della relazione redatta dal Geol. Mirko Bernardoni, nella quale risulta per il primo strato del terreno (*riporto/rimaneggiato*) una coesione di 0,87 kg/cm² e angolo di attrito di 29°. Si riporta di seguito una tabella estratta dal suddetto report.

Modello Geotecnico							
	Cu (Kg/cm ²)	Mod. Edom. (Kg/cm ²)	Phi	Dr (%)	Peso volume (g/cm ³)	C' (Kg/cm ²) da laboratorio	Phi' da laboratorio
Riporto	0.87	69	29	43	1.9		
Coesivo 1	0.93	78	-	-	1.9	0.24	18
Coesivo 2	1.5	135	-	-	1.9		
Granulare	-	627	28	41	2.0		

Da una tavola reperita presso il servizio di cartografia on line del Progetto IFFI (**Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia**) realizzato dall'ISPRA, nella quale vengono evidenziati fenomeni franosi del territorio, si evince che i fabbricati oggetto non risultano interessati da fenomeni franosi. Si riporta di seguito un estratto della tavola sopra indicata (*vedi Figura 1*).

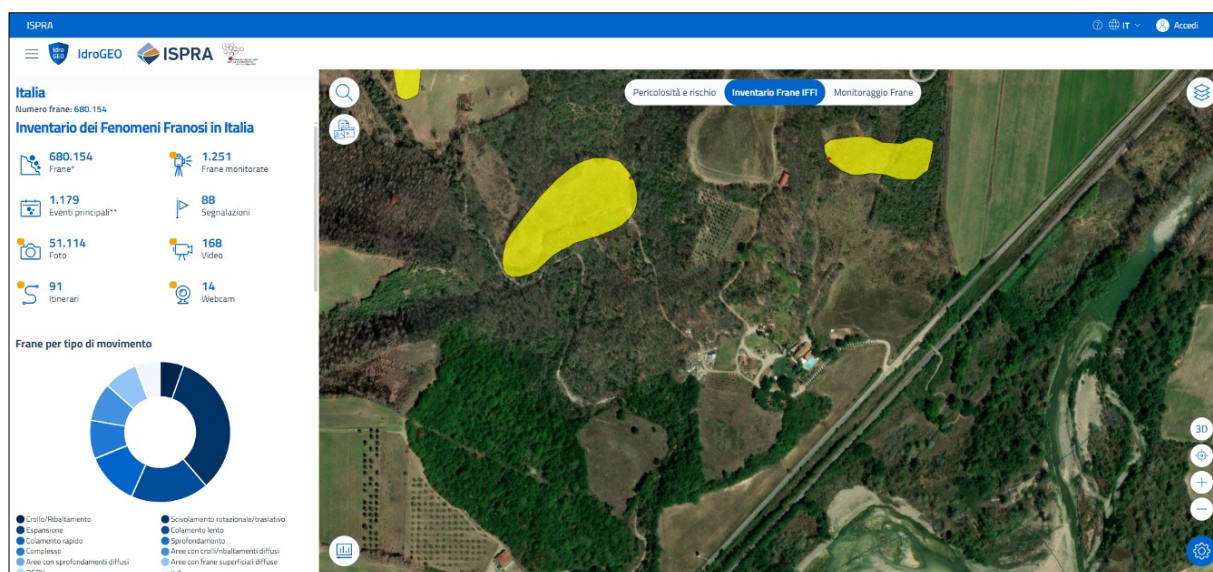


Figura 1

Anche nelle mappe del “Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)” (strumento di pianificazione territoriale italiano che mira a prevenire e gestire il rischio idrogeologico - frane, alluvioni - tramite la mappatura delle aree pericolose) l’area in cui sono ubicati i fabbricati oggetto di interesse non è ricompresa in aree a rischio idrogeologico (vedi Figure 2 e 3).

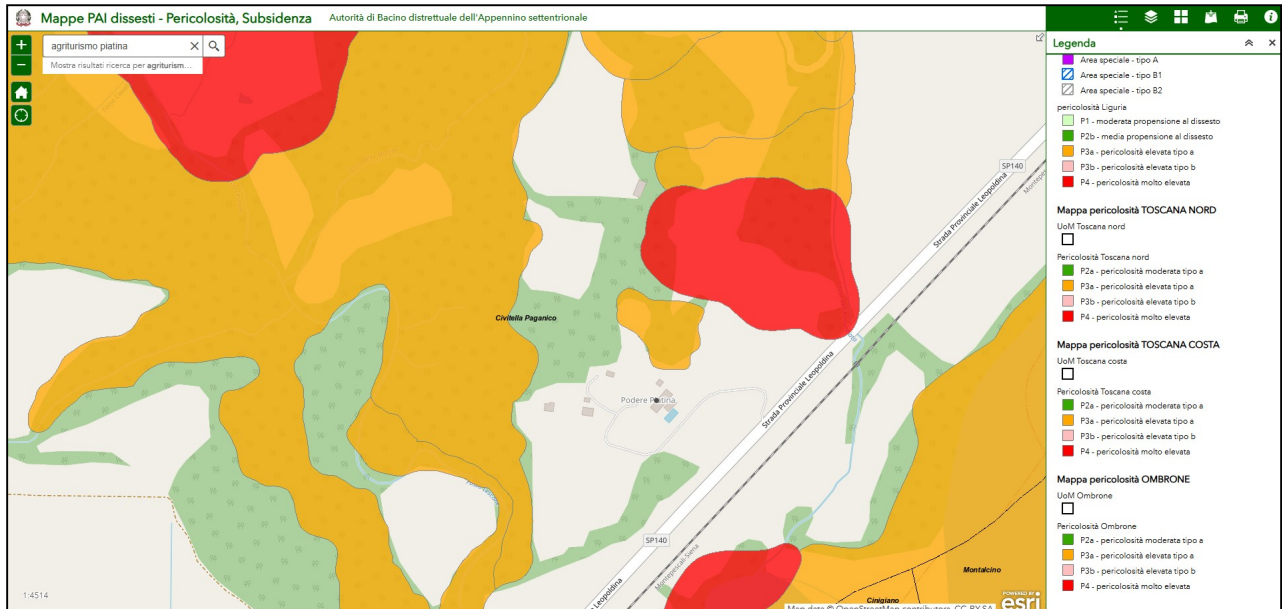


Figura 2

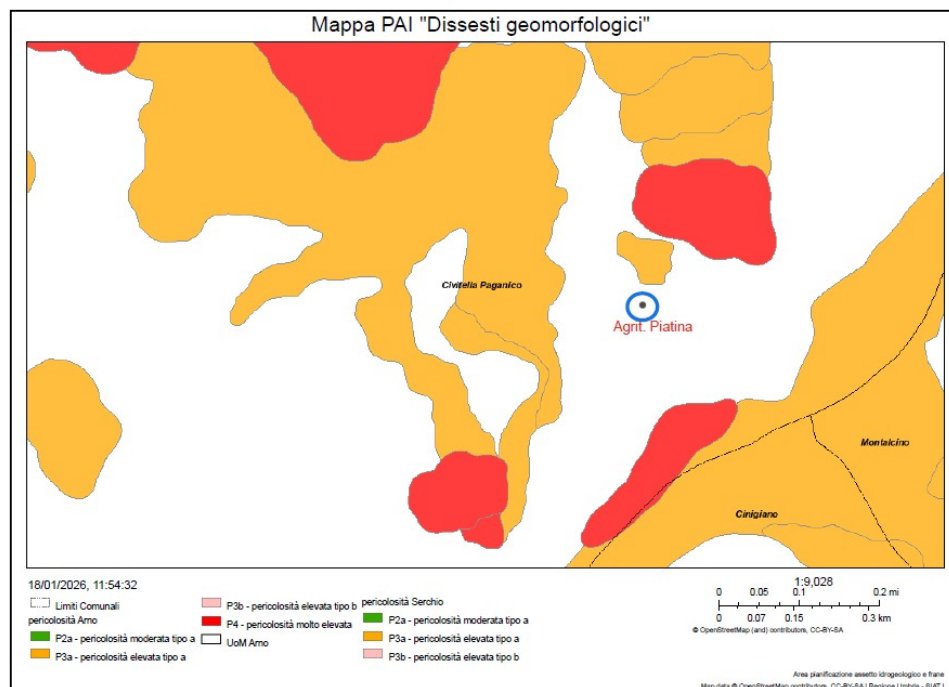


Figura 3

Quindi, al fine di realizzare interventi per la riduzione del rischio di ulteriori crolli dovuti a carichi verticali attualmente presenti, che potrebbero interessare gli elementi portanti del fabbricato principale, interventi per il sostegno del muro di contenimento del terrapieno e per il sostegno della parete frontale del “forno”, è stata elaborata una progettazione preliminare per la realizzazione di opere finalizzate al “consolidamento” delle strutture dove sono state visivamente rilevate delle problematiche.

Si ribadisce e che gli ulteriori interventi previsti in questa progettazione preliminare sono esclusivamente quelli che possono consentire una messa in sicurezza temporanea degli immobili. Per un intervento organico funzionale sarà necessaria una progettazione che prenda in considerazione anche eventuali aspetti architettonici e di materiali, nonché scelte strutturali di miglioramento o adeguamento sismico dell’opera non previsti in questa fase.

Si riporta di seguito un elenco e una breve descrizione degli interventi previsti.

⇒ **INTERVENTO N.1**

Opere di Puntellatura Provvisoria

Data la precarietà di alcuni elementi, si prevedono i seguenti presidi:

- **Puntellature Esterne Inclinate:** In corrispondenza dell'angolo critico del fabbricato principale (fabbricato A), lungo il muro a retta realizzato nella zona piscina e in una parete del fabbricato “forno” (fabbricato C) verranno installati puntoni in legno inclinati e profilati metallici. Questi agiranno come contrafforti provvisori per neutralizzare la spinta orizzontale e prevenire il ribaltamento fuori piano.
- **Sostegni Interni (Solai):** Al piano terra verranno posti in opera, in aggiunta a quelli già presenti, puntelli a croce estendibili collocati in corrispondenza delle travi e dei travetti in legno. I puntelli poggeranno su soles di ripartizione per evitare carichi concentrati sulle pavimentazioni/fondazioni esistenti; nella parte superiore dei puntelli saranno fissati travetti in legno rompitratta posizionati ortogonalmente rispetto l’orditura dei travetti del solaio esistente.
- **Sostegno architravature:** Ad entrambi i piani del fabbricato verranno posti in opera degli elementi di puntellatura a sostenere gli architravi lesionati. I puntelli del piano superiore poggeranno su soles di ripartizione e saranno in continuità con altri posti a piano terreno.

⇒ **INTERVENTO N.2**

Rifacimento angolo del fabbricato principale

Si prevede il ripristino della continuità strutturale della muratura dell'angolo posto a sud del fabbricato principale (fabbricato A) tramite la tecnica del cuci-scuci.

- **Protezione zone di lavoro** si prevede la realizzazione di una struttura di protezione per l’esecuzione delle opere necessarie per il rifacimento del cantonale crollato. Il sistema di protezione verrà realizzato con ponteggio metallico, longherine metalliche e lamiera grecata.

- **Esecuzione:** Rimozione delle porzioni degradate per piccoli tratti (scuci) e immediata ricostruzione con elementi lapidei presenti o nuovi (cuci).
- **Materiali:** Pietra naturale locale di recupero o compatibile, allettata con malta a base di calce idraulica naturale (NHL 5), per garantire traspirabilità e compatibilità meccanica. Parte sommitale effettuata con malta debolmente espansiva al fine di porre in carico immediatamente le murature realizzate.
- **Finalità:** Ripristino dell'effetto scatolare tra le pareti ortogonali e della capacità portante verticale.

⇒ INTERVENTO N.3

Rifacimento angolo del muro di contenimento terrapieno

Si prevede il ripristino della continuità strutturale della porzione d'angolo posta a sud del muro a retta sostenente il terrapieno tramite la tecnica del cuci-scuci.

- **Esecuzione:** Rimozione delle porzioni degradate per piccoli tratti (scuci) e immediata ricostruzione con elementi lapidei presenti o nuovi (cuci).
- **Materiali:** Pietra naturale locale di recupero o compatibile, allettata con malta a base di calce idraulica naturale (NHL 5), per garantire traspirabilità e compatibilità meccanica. Parte sommitale effettuata con malta debolmente espansiva al fine di porre in carico immediatamente le murature realizzate.
- **Finalità:** Ripristino dell'effetto scatolare tra le pareti ortogonali e della capacità portante verticale.

⇒ INTERVENTO N.4

Rimozione struttura metallica ancorata alla tettoia

Viste le lesioni provocate dagli sforzi trasmessi dalla struttura metallica sulle esili strutture murarie della tettoia (*vedi foto 18*), si prevede la completa rimozione della stessa.



Foto 18

SPECIFICHE ESECUTIVE E FASI DI LAVORO

Per garantire la sicurezza in cantiere, le lavorazioni seguiranno questo ordine cronologico:

1. Installazione dei **puntelli interni** per stabilizzare i solai.
2. Posa delle **puntellature inclinate esterne** per la messa in sicurezza delle pareti.
3. Esecuzione degli interventi di ricostruzione della muratura con tecnica del **cuci-scuci** a tratti alternati.
4. Rimozione struttura metallica.

(Si veda la raffigurazione grafica degli interventi rappresentati negli ELABORATI TECNICI riportati in ALLEGATO 1)

CONCLUSIONI

Gli interventi sopra descritti sono classificabili come interventi provvisori di conservazione e messa in sicurezza. Essi non modificano globalmente il comportamento dei manufatti, consentendo comunque di ridurre il rischio di crollo di parti delle strutture.

Si precisa che tali interventi potrebbero non garantire la staticità dei manufatti in caso di eventi estremi come terremoti o eventi atmosferici intensi.

Per la realizzazione degli interventi indicati nei paragrafi precedenti si prevede un costo economico

pari a € 26.085,33

arrotondabile a

€ 26.000,00

(euro ventiseimila/00)

Oltre IVA di Legge

(Si veda COMPUTO METRICO riportato in ALLEGATO 2)

Successivamente agli interventi sopra descritti si dovrà comunque prevedere un monitoraggio periodico per la valutazione dell'eventuale stato di conservazione delle strutture.

Grosseto 22 gennaio 2026

Ing. Daniele Felici

ALLEGATO 1




ELABORATI TECNICI

FABBRICATO A - FABBRICATO PRINCIPALE

Pianta Piano Terra - Carpenteria Solai Interpiano


LEGENDA:

- ⊗ puntello esistente
- porzione travetto rompitratta esistente
- ▤ muratura in pietra da ricostruire
- ▦ muratura in laterizio ricostruita
- nuovi puntelli
- nuovo travetto rompitratta

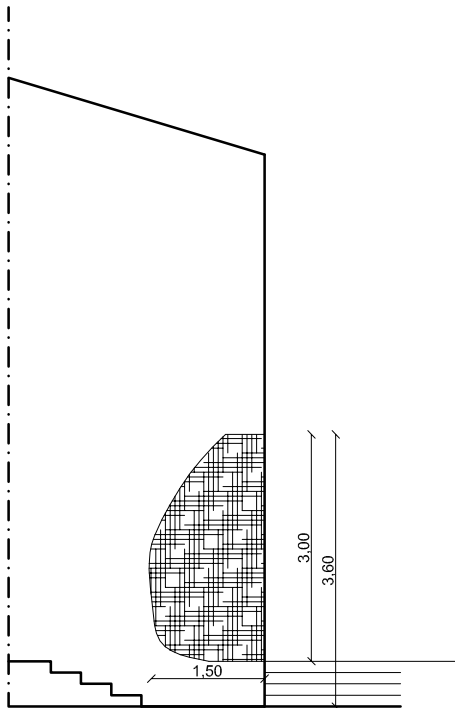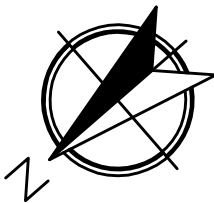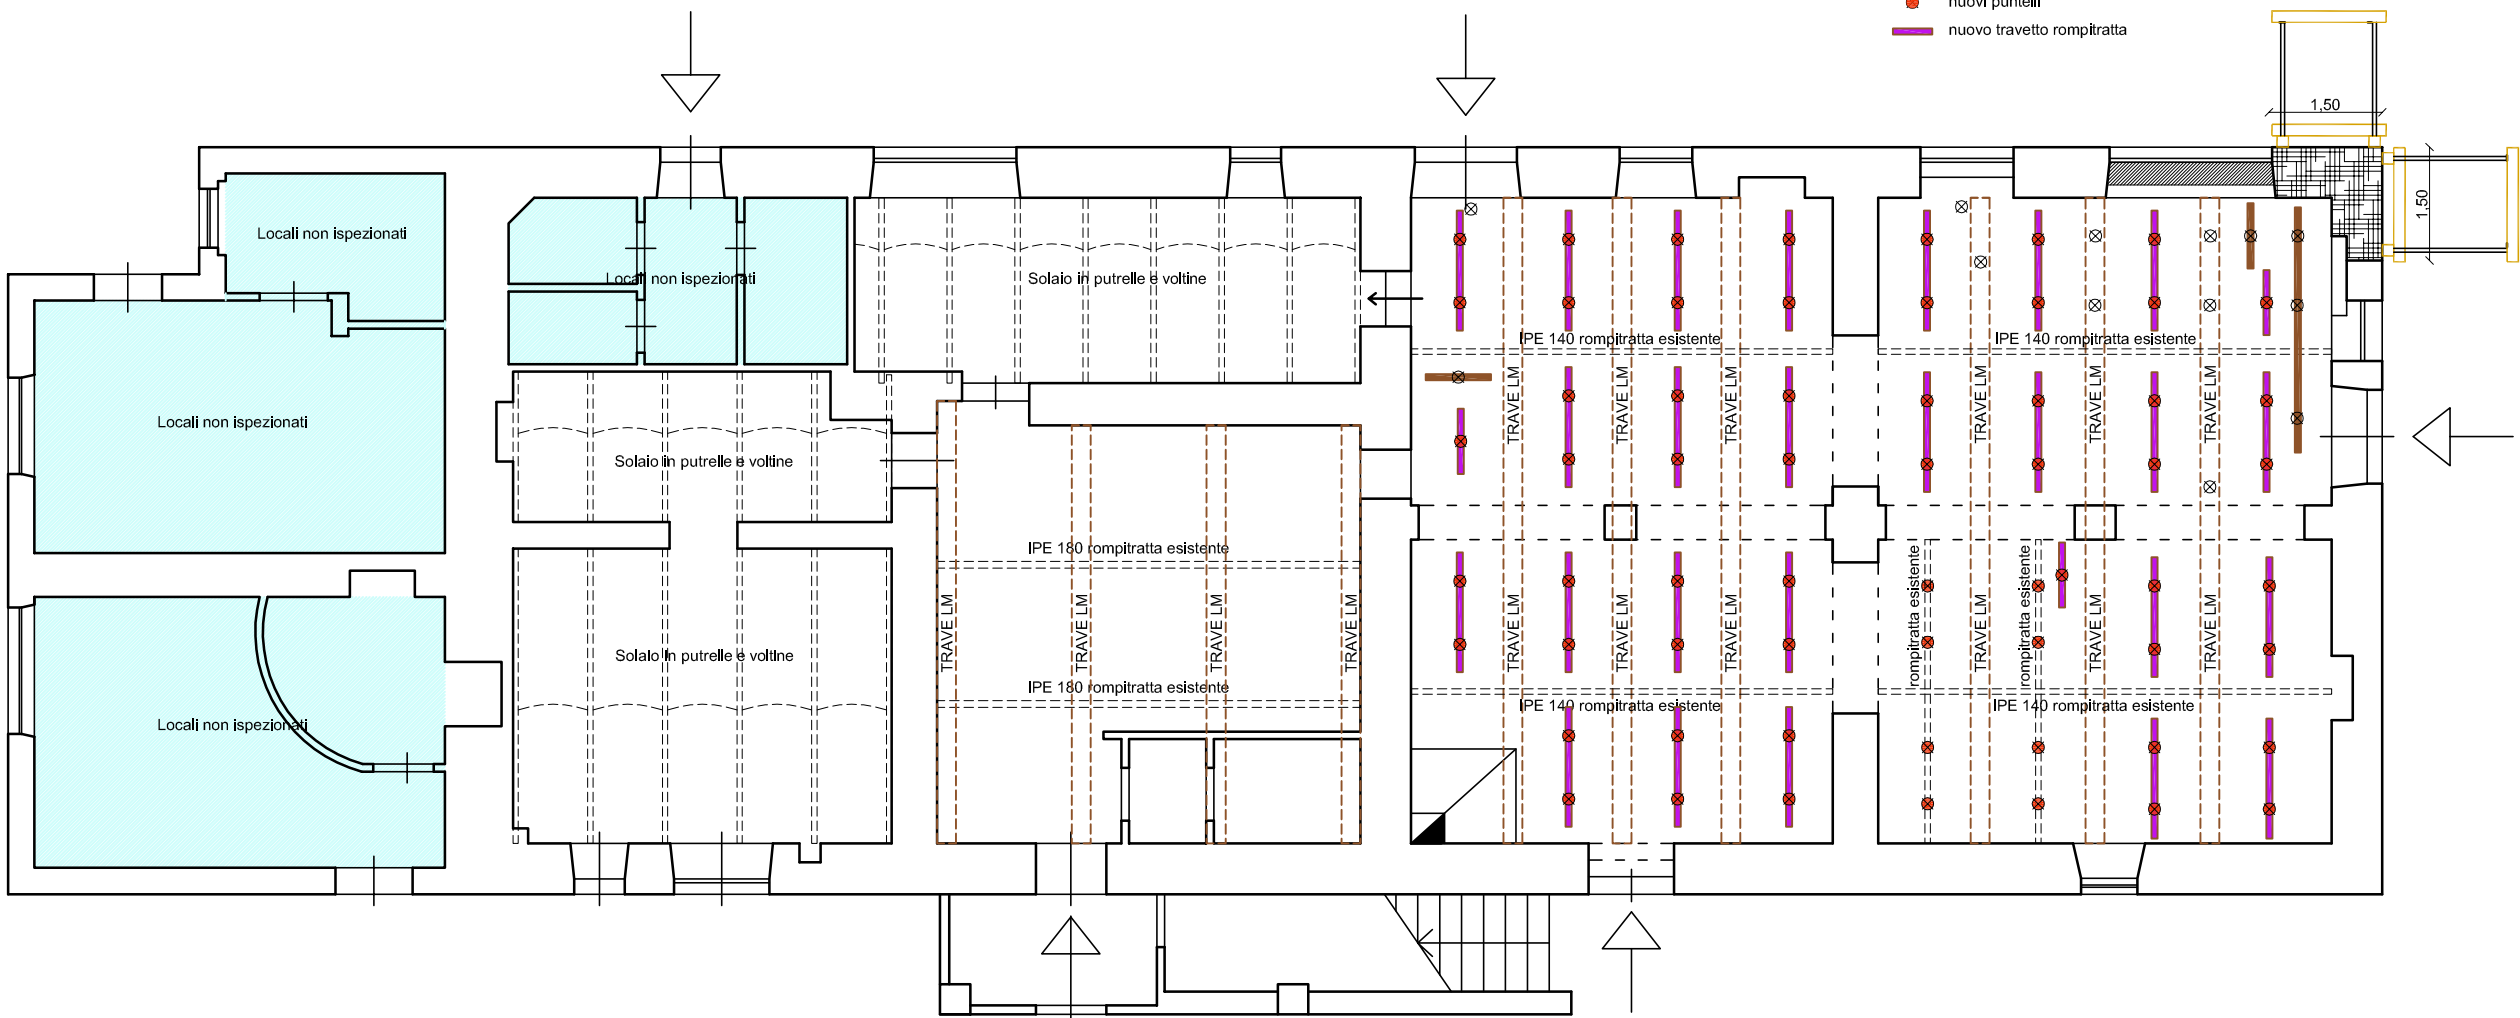

PROSPETTO SUD-OVEST

Fase di ricostruzione

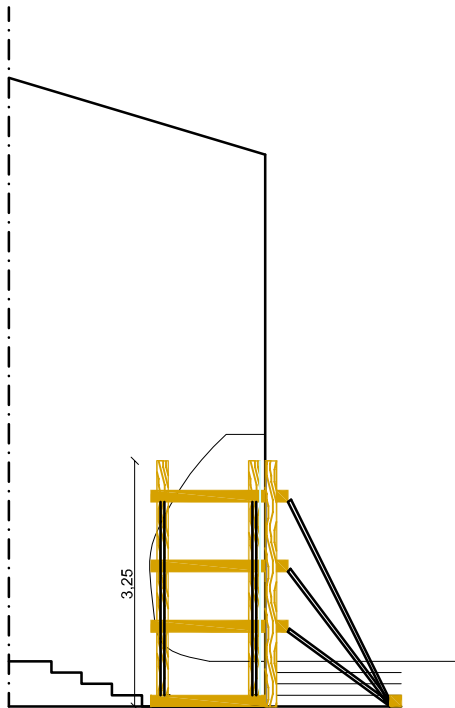



PROSPETTO SUD-OVEST

Puntellature

FABBRICATO A - FABBRICATO PRINCIPALE

Pianta Piano Primo


- LEGENDA:
- nuovi puntelli
 - - - presenza lesione

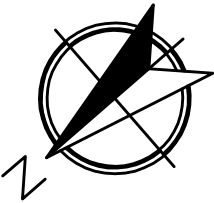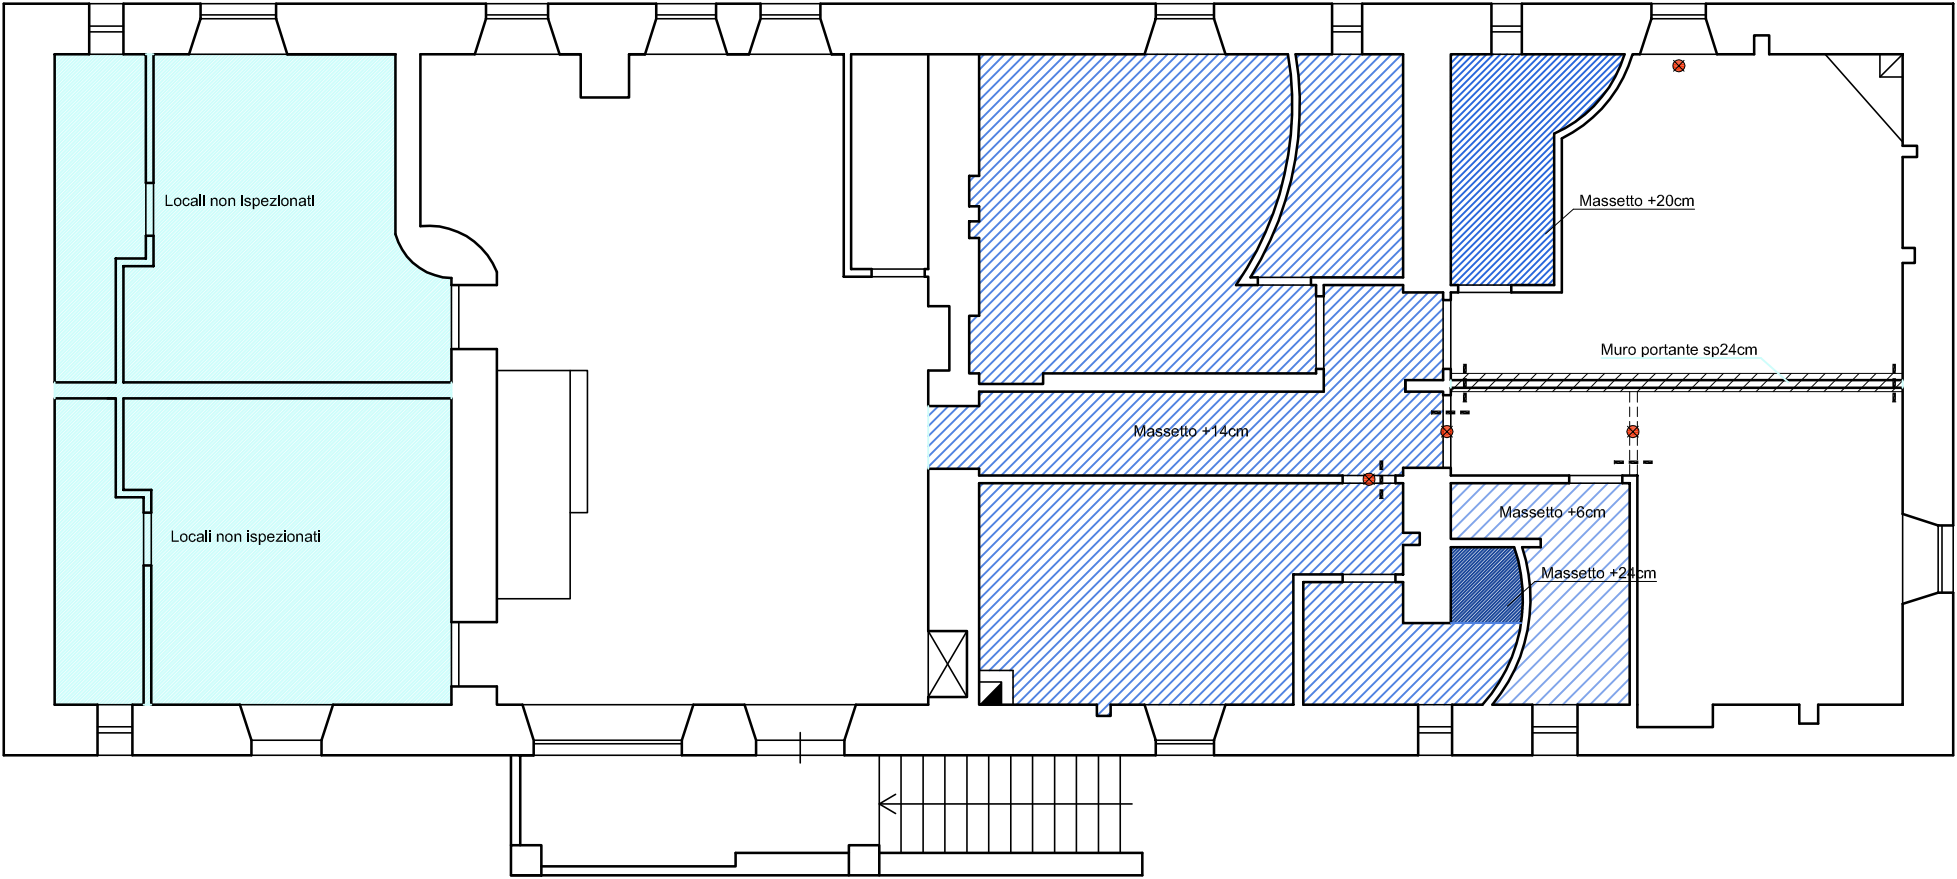

FABBRICATO B - TETTOIA



Pianta Piano Terra

LEGENDA:
--- presenza lesione

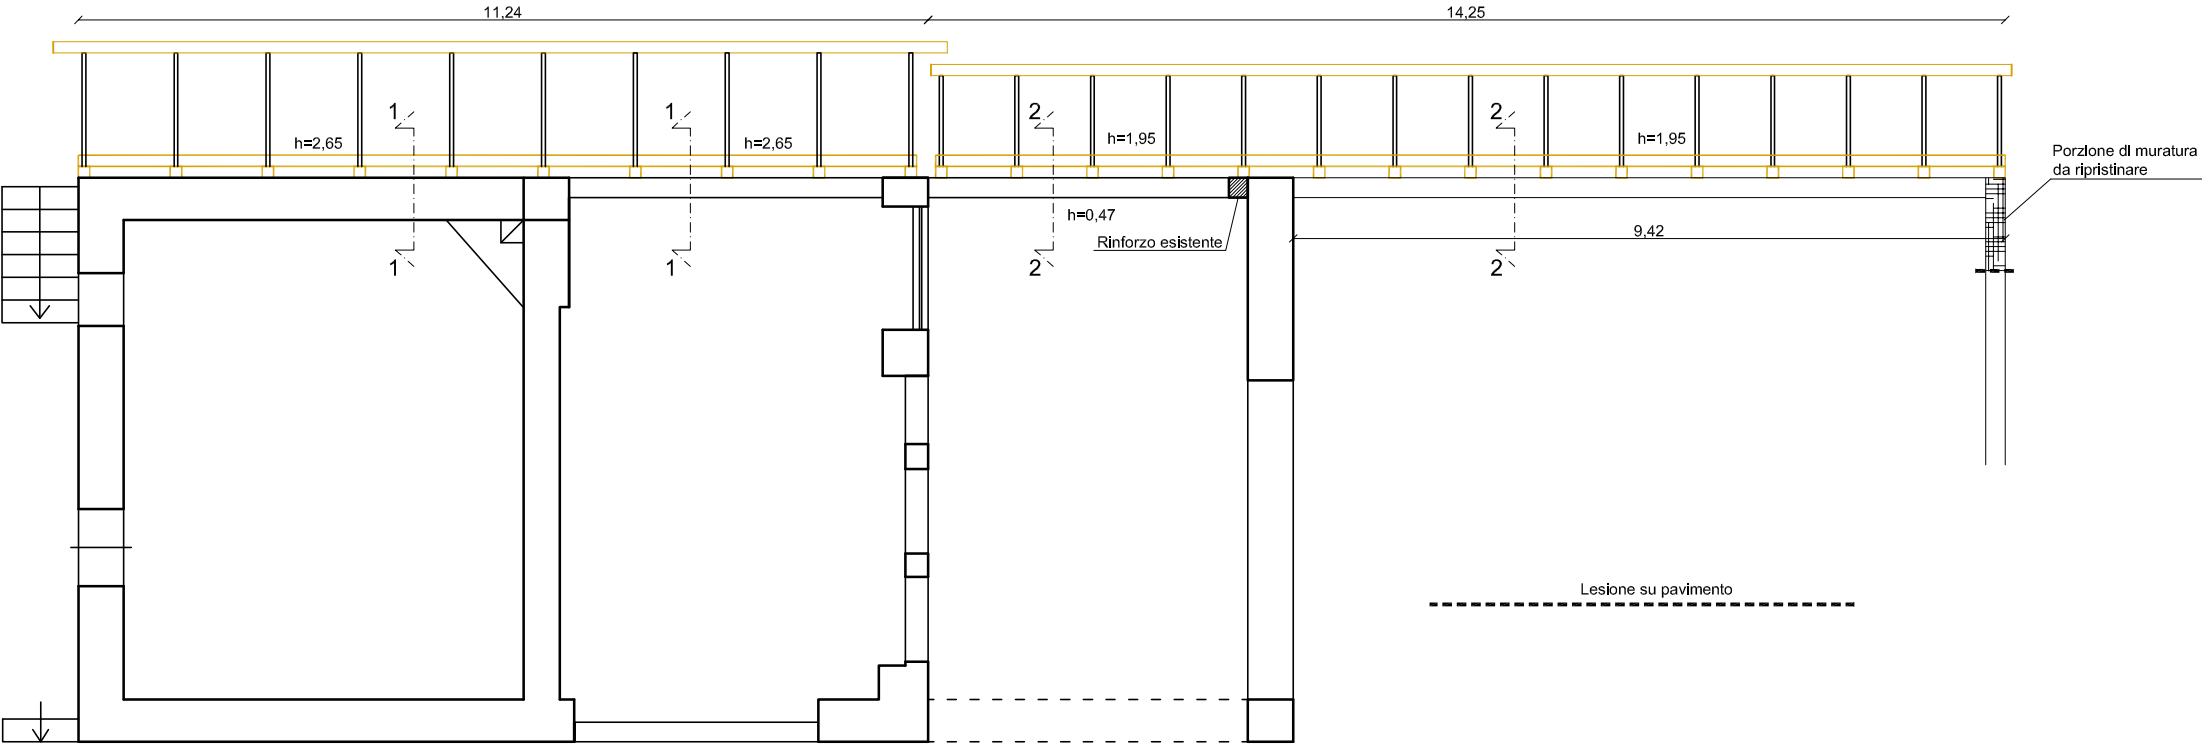



SEZIONE 1

SEZIONE 2

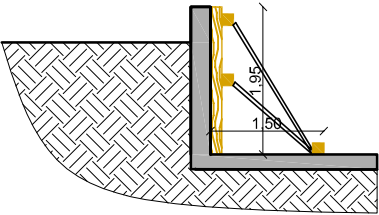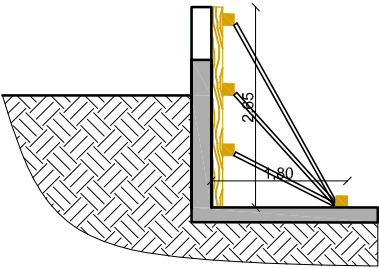

FABBRICATO C - FORNO

Pianta Piano Terra

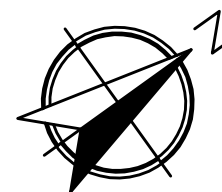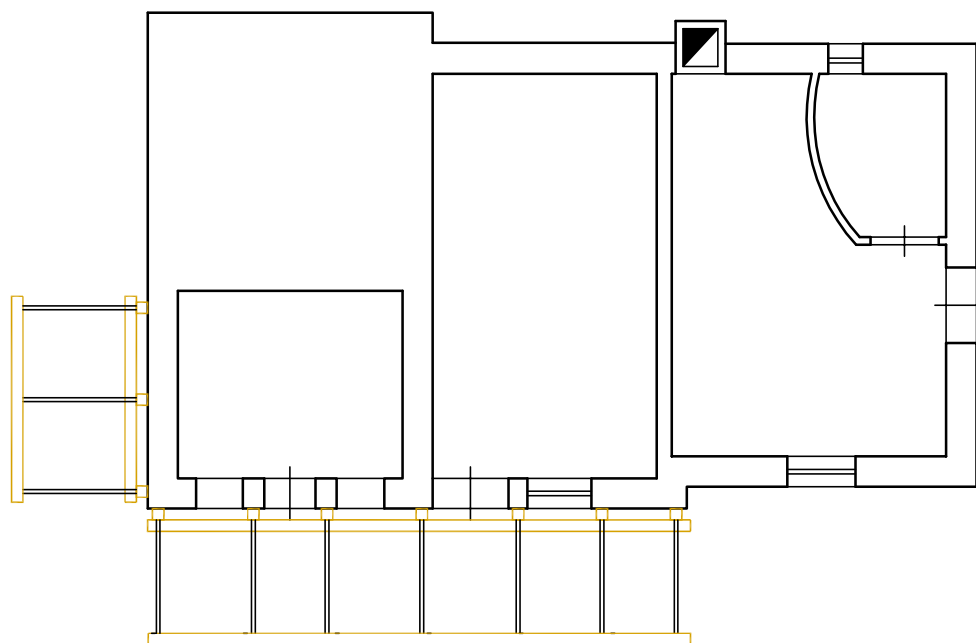

ALLEGATO 2

COMPUTO METRICO

Comune di Civitella Paganico
Provincia di Grosseto

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di parziale consolidamento e messa in sicurezza temporanea di alcuni fabbricati e strutture "Podere Piatina"

COMMITTENTE: E.I.n. 155/2016 R.G.E.I.-Tribunale di Grosseto

Data, 22/01/2026

IL TECNICO
Ing. Daniele Felici

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 SIC	Oneri per la Sicurezza Allestimento cantiere						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
2 TOS25/1_17. N05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. Per installazione puntellature in legno di sostegno della parete Per ricostruzione porzioni di murature		2,00 2,00			15,000 15,000	30,00 30,00		
	SOMMANO...	giomalie ro					60,00	8,85	531,00
3 TOS25/1_17. N05.003.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Ponteggio per sostegno puntellatura provvisoria mediante l'utilizzo di longherine metalliche porzione d'angolo nel fabbricato principale da ricostruire		2,00	2,00		3,500	14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	17,52	245,28
4 TOS25/1_17. N05.003.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Ponteggio per sostegno puntellatura provvisoria mediante l'utilizzo di longherine metalliche porzione d'angolo nel fabbricato principale da ricostruire		2,00	2,00		3,500	14,00		
	SOMMANO...	m²					14,00	7,92	110,88
5 TOS25_01.B 03.004.110	Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo. Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a parte ed escluse le saldature in opera. 3 HEA 120 per puntellatura per messa in sicurezza provvisoria porzione d'angolo del fabbricato principale da ricostruire		3,00	4,00		19,900	238,80		
	SOMMANO...	kg					238,80	5,53	1'320,56
6 S1.02.0010.0 01	PUNTELLATURE IN LEGNO DI SOSTEGNO DELLA PARETE. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc, o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni								
	A R I P O R T A R E								4'207,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								4'207,72
	di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso di questo apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quanto altro) sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro quadrato di parete puntellata. Puntelli fino all'altezza massima di mt. 4.00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il rimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto a regola d'arte. Fabbricato principale porzione d'angolo Fabbricato secondario - parte alta Fabbricato secondario - parte bassa		2,00	1,50 11,24 14,25		3,500 2,650 1,950	10,50 29,79 27,79		
	SOMMANO...	mq					68,08	65,30	4'445,62
7 TOS25/1_02. B10.004.002	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli Fabbricato A - ricostruzione porzione d'angolo Fabbricato B - muro di contenimento		2,00	1,50	3,000	0,670	6,03 3,00		
	SOMMANO...	m³					9,03	750,22	6'774,49
8 TOS25_02.B 10.005.001	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni			2,00 1,00	0,600 0,500	0,670 0,260	0,80 0,13		
	SOMMANO...	m³					0,93	1'910,52	1'776,78
9 TOS25/1_02. A03.060.002	Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per strutture singole quali travi e capriate Incremento puntellature solaio di interpiano fabbricato principale Puntellature solaio di interoiano fabbricato principale - stanza 2 Puntellature architravi piano primo fabbricato principale						32,00 29,00 4,00		
	SOMMANO...	cad					65,00	37,43	2'432,95
10 TOS25/1_PR .P08.020.001	LEGNAME PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO. Certificato CE secondo la: - UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. MORALI E MEZZI MORALI Lunghezza: da 3 a 6 m Travetti rompitratta per puntellature		25,00	2,00	0,100	0,100	0,50		
	A R I P O R T A R E						0,50		19'637,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						0,50		19'637,56
11 TOS25/1_02. B10.021.003	Travetti rompitratta per puntellature Tavolato per ripartizione carichi		3,00 2,00	1,00 1,00	0,100 0,300	0,100 0,030	0,03 0,02		
	SOMMANO...	m³					0,55	447,88	246,33
	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm Fori per fissaggio puntellature in legno alla pavimentazione		2,00			80,000	160,00		
	SOMMANO...	cad					160,00	18,62	2'979,20
12 TOS25/1_01. B03.001.005	Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA METALLICA. Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17/01/2018. Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti. barre presagomate ad aderenza migliorata (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) barre per inghisaggio fissaggi puntellature in legno alla pavimentazione fil4		160,00	0,60		1,208	115,97		
	SOMMANO...	kg					115,97	2,13	247,02
	Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno Macchina per realizzazione fori di drenaggio su muro esistente						8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	4,59	36,72
14 TOS25_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune								
	Ripristini e pulizia aree oggetto di intervento		2,00			8,000	16,00		
	Smontaggio pergolato		2,00			16,000	32,00		
	Realizzazione fori di drenaggio su muro esistente		2,00			16,000	32,00		
	Varie					10,000	10,00		
	SOMMANO...	ora					90,00	32,65	2'938,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro								26'085,33
	T O T A L E euro								26'085,33
	Data, 22/01/2026								
	Il Tecnico Ing. Daniele Felici								
	A R I P O R T A R E								