ARTI GRAFICHE BARATELLI SNC
REG. IMPR. / COD. FISC. / P. IVA: 02070840125
NUMERO ISCRIZIONE REA CCIAA-VA 228529
21052 BUSTO ARSIZIO VIA CA' BIANCA 32
TEL. 0331.632007 R.A. FAX 0331.328500
www.baratelli.it amministrazione@baratelli.it

CITTA' DI BUSTO ARSIZIO
ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Arrivo 09 MAG. 2019
0005415 0
N. ..... di Prot.
Tit. VI. Clas. 01 Fasc. .....
egl

Spett.le
UFFICIO PROTOCOLLO
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Busto Arsizio, 9 maggio 2019

Oggetto: consegna documentazione per il Settore 6° - Opere Pubbliche Patrimonio Suap Ambiente e Sicurezza – Ufficio Tutela Ambientale

In relazione alla richiesta del Settore 6° - Opere Pubbliche Patrimonio Suap Ambiente e Sicurezza Protocollo 0021065/2019 del 19/02/2019 e all'Ordinanza n. 104 del 23/04/2019 consegnamo la documentazione.
Cordiali saluti.

Arti Grafiche Baratelli Snc

4. **L'amianto è:** **Confinato** **non confinato** (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. **Il sito con presenza di l'amianto è** **Accessibile (**)** **non accessibile**

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

6. **Indicazioni sui manufatti contenenti amianto**

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o m^3)			20.000 Kg	
Superficie esposta alle Interperie (m^2)			1.200 M^2	
Stato di conservazione (*)			< 10%	
Condizione del materiale con amianto (**)			NON FRIABILE	

(*) Danneggiato meno del 10 % (<10%) / più del 10% (> 10%)
(**) Friabile – Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

7. **Vi è attività nel sito con amianto** (SI) NO (Dimessa)

8. **È stato programmato l'intervento di bonifica** SI (NO)

9. (Se SI) **Tipo d'intervento programmato:** Rimozione Confinamento

Altro .....

Data 23.04.2019

Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)

AN.biente
di Scarabello Mario

CITTA' DI BUSTO ARSIZIO
ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Arrivo - 9 MAG. 2019
00054150 di Prot.
N. .....
Tit. ..... Clas. ..... Fasc. .....

ARTI GRAFICHE BARATELLI Snc

Via Cà Bianca 32
21052, Busto Arsizio (VA)

ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DEI

MCA (MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO)
Siti presso Vs stabilimento

D.D.G. Lombardia n. 13237 del 18 novembre 2008

VALUTAZIONE EFFETTUATA IN DATA
23/04/2019

AN.biente
di Scarabello Mario

PREMESSA

La società AN.BIENTE di Scarabello Mario ha ricevuto l'incarico da " Arte Grafiche Baratelli Snc" di effettuare la valutazione del rischio amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994, presso stabilimento di Via Cà Bianca 32, 21052 Busto Arsizio (VA), con lo scopo di identificare le aree con presenza di amianto e lo stato di conservazione dello stesso attraverso l'applicazione dell'Algoritmo di valutazione previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 13237 del 18.11.2008. Il sopralluogo è stato eseguito in data 16/04/2019 da personale tecnico specializzato della società ECOBONIFICHE S.r.l.

DATI GENERALI

DATI GENERALI SULL'INSEDIAMENTO

Proprietà	Arti Grafiche Baratelli Snc
Ubicazione edificio principale	Via Cà Bianca 32, 21052 Busto Arisizio (VA)
Tipo di costruzione	stabilimento industriale
Data di costruzione della struttura	antecedente al 1980
Anno di posa manufatti in eternit	antecedente al 1980
Area totale della copertura	1.200 m^2
Luogo dove è presente l'amianto	coperture
Accessibilità al sito con presenza di amianto	accessibile
Materiale indagato	coperture
Danneggiamento	> 10%
Stato generale di conservazione MCA	Stato di conservazione sufficente

AN.biente
di Scarabello Mario

INQUADRAMENTO DELL'AREA e MATERIALI OGGETTO DELL'INDAGINE

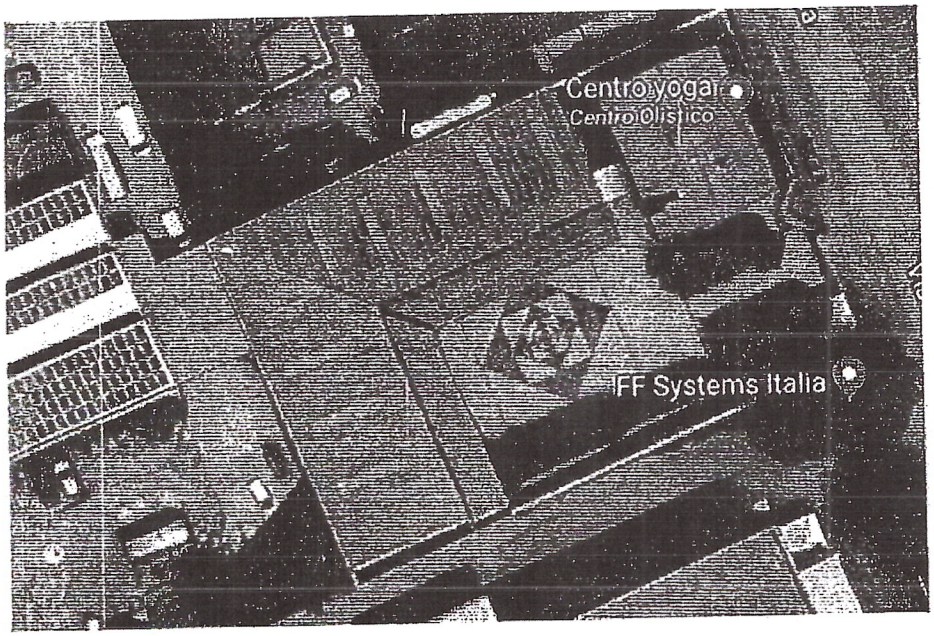

- **COPERTURA 1 :** CAPANNONE (manufatto 1)
- **COPERTURA 2:** CENTRO YOGA (manufatto 3)
- **TETTOIA:** TETTOIA CAPANNONE (manufatto 2)

AN.biente
di Scarabello Mario

RISULTATI DELLE ANALISI e del SOPRALLUOGO

Il personale specializzato di Ecobonifiche Srl, seguendo tutte le procedure di sicurezza che la normativa prevede e utilizzando i DPI (dispositivi di protezione individuali) necessari, ha prelevato dei frammenti dai 3 manufatti specificati al fine di farli analizzare in laboratorio causa presenza di fibre di amianto.

La presenza è appunto stata confermata dalle 3 analisi effettuate (una per ogni campione e quindi per ogni copertura).

Nel *contempo, sul manufatto 3 (centro Yoga), è stato eseguito un accurato sopralluogo* dato che l'evento atmosferico eccezionale del 25/26 Marzo 2019 (vento forte) ha causato un danneggiamento della copertura in cemento amianto. Alleghiamo qui di seguito il report fotografico

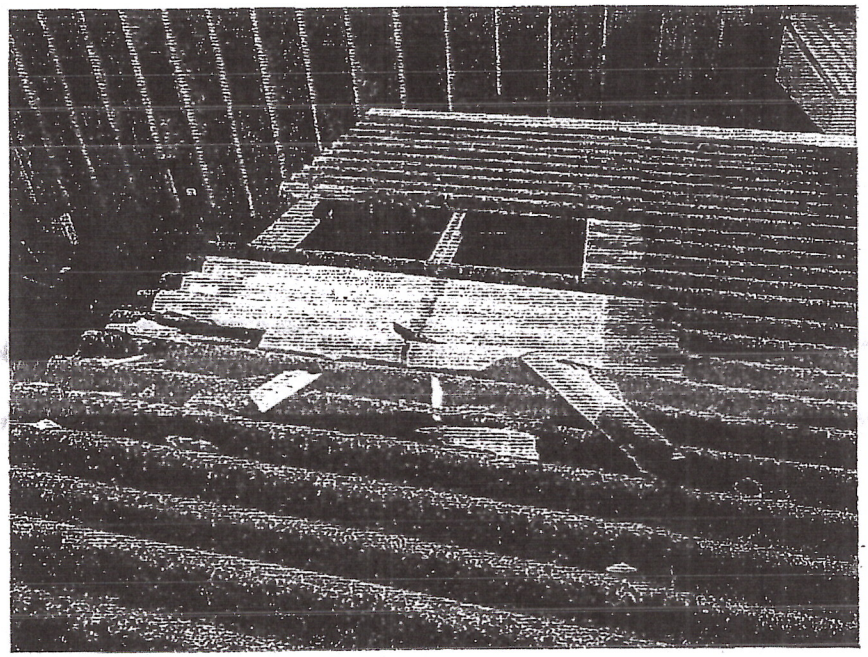

AN.biente
di Scarabello Mario



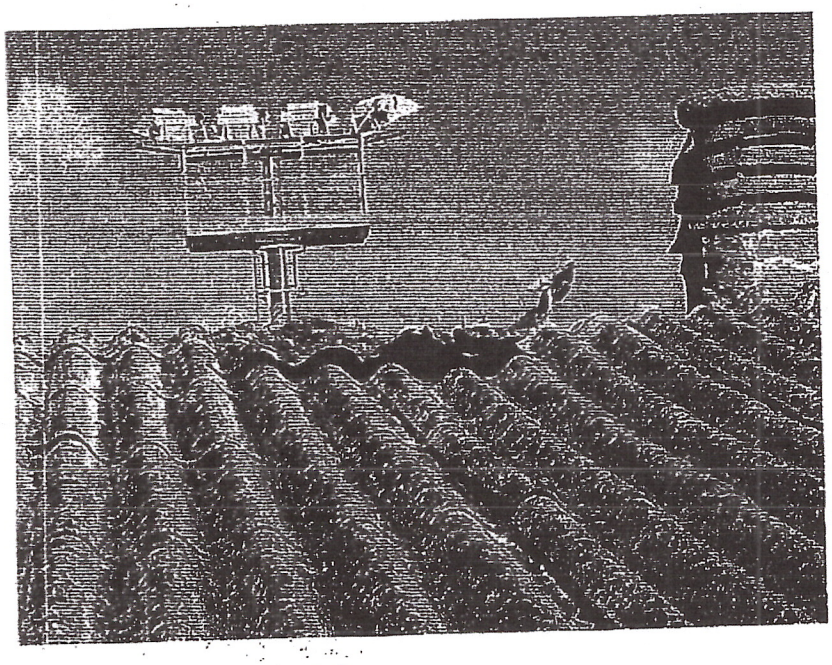

AN.biente
di Scarabello Mario

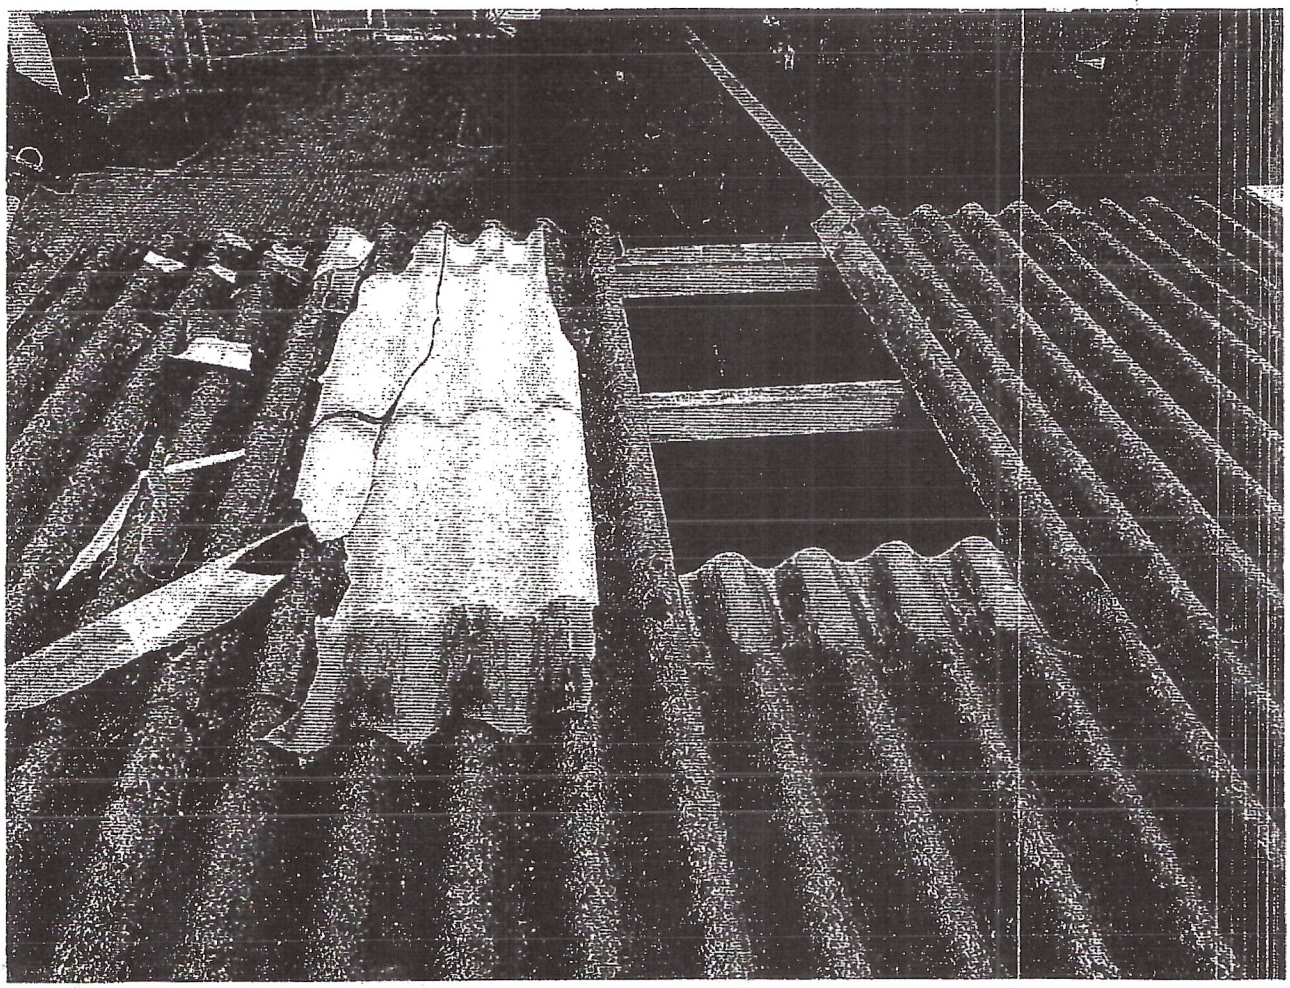

AN.biente - *di Scarabello Mario*
Via Ambrogio Spinola, 8/D 20149 Milano (MI)
Mobile 335 43 80 48 - anbientemilano@gmail.com

- Intermediazione ambientale
- Consulenza ambientale
- Due diligence ambientali

AN.biente
di Scarabello Mario

MANUFATTO 1 – COPERTURA 1
MANUFATTO 2 – TETTOIA

ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO

(indice di degrado ID per la valutazione dello stato di conservazione delle *copertura in cemento* amianto,attualmente vigente in Regione Lombardia)

A = GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

assegna il valore:

1 - se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco;

2 - se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo;

B = STATO DI CONSERVAZIONE (presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe)

si assegna il valore:

0 - se assenti;

2 - se rare;

3 - se numerose;

C = PRESENZA DI STALATTITI ai punti di gocciolamento

si assegna il valore:

0 –Se assenti

3 -Se presenti

D = FRIABILITA'- SGRETOLAMENTO

si assegna il valore:

1 - se i fasci di fibre sono inglobati completamente

2 -se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente;

3- se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E = VENTILAZIONE

si assegna il valore:

1 – la copertura NON si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria;

2 - la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria;

F = LUOGO DI VITA - LAVORO

si assegna il valore:

1 – copertura NON visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)

2 – copertura a vista dall'interno.

G = DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE

si assegna il valore:

1 - se la copertura è distante più di 5 m da finestre/terrazze/balconi

2 - se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H = AREE SENSIBILI

si assegna il valore:

1 – assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura

3 – vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

V = VETUSTÁ (in anni) fattore moltiplicatore

si assegna il valore:

2 – Se la copertura è stata installata dopo il 1990

3- Se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990

4 - Se la copertura è stata installata prima del 1980

INDICE DI VALUTAZIONE (A+B+C+D+E+F+G+H) x V

Valori attribuiti alle voci per la determinazione dell'algoritmo:								
A	B	C	D	E	F	G	H	V
1	2	3	1	1	1	2	1	4
Indice di valutazione:			(A+B+C+D+E+F+G+H) x V = 48					

AN.biente
di Scarabello Mario

MANUFATTO 3 –
CENTRO YOGA

ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO

(indice di degrado ID per la valutazione dello stato di conservazione delle copertura in cemento amianto,attualmente vigente in Regione Lombardia)

A = GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

assegna il valore:

1 - se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco;

2 - se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo;

B = STATO DI CONSERVAZIONE (presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe)

si assegna il valore:

0 - se assenti;

2 - se rare;

3 - se numerose;

C = PRESENZA DI STALATTITI ai punti di gocciolamento

si assegna il valore:

0 –Se assenti

3 -Se presenti

D = FRIABILITA'- SGRETOLAMENTO

si assegna il valore:

1 - se i fasci di fibre sono inglobati completamente

2 -se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente;

3- se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E = VENTILAZIONE

si assegna il valore:

1 – la copertura NON si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria;

2 - la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria;

F = LUOGO DI VITA - LAVORO

si assegna il valore:

1 – copertura NON visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)

2 – copertura a vista dall'interno.

G = DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE

si assegna il valore:

1 - se la copertura è distante più di 5 m da finestre/terrazze/balconi

2 - se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H = AREE SENSIBILI

si assegna il valore:

1 – assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura

3 – vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

V = VETUSTÁ (in anni) fattore moltiplicatore

si assegna il valore:

2 – Se la copertura è stata installata dopo il 1990

3- Se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990

4 - Se la copertura è stata installata prima del 1980

INDICE DI VALUTAZIONE (A+B+C+D+E+F+G+H) x V

Valori attribuiti alle voci per la determinazione dell'algoritmo:								
A	B	C	D	E	F	G	H	V
1	**3**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**
Indice di valutazione:			(A+B+C+D+E+F+G+H) x V = **36**					

AN.biente
di Scarabello Mario

CONCLUSIONI su valutazione dello stato di degrado e su sopralluogo

Le analisi sui MCA, effettuate al fine di valutare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Algoritmo di valutazione previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 13237 del 18/11/2008 ha portato ad un risultato dell'indice di valutazione pari a

- 48 relativa al MANUFATTO 1 (copertura 1) e MANUFATTO 2 (tettoia);
- 48 relativa al MANUFATTO 3 (copertura 2- centro Yoga);

Lo stato generale del materiale indagato risulta essere in sufficiente stato di conservazione, con presenza di fessurazioni e danneggiamento > 10%.

Sulla base delle disposizioni regionali, per una copertura avente un Indice di Valutazione uguale o superiore a 45 è previsto quanto segue:

si deve procedere all'esecuzione della bonifica entro i successivi 12 mesi

Per quanto riguarda il manufatto 3 (centro Yoga) vediamo dal report fotografico sopra esposto il danneggiamento alla copertura in eternit; la copertura necessita di un intervento di riparazione (di cui alleghiamo preventivo) nell'attesa della Vostra decisione di portare a compimento la bonifica completa entro i 12 mesi successici (come da valutazione dello stato di degrado)

OBBLIGHI NORMATIVI IMMEDIATI

Il Proprietario degli immobili in oggetto è tenuto secondo la Normativa vigente, in questo caso specifico ad ottemperare ai seguenti obblighi:

a. Analisi chimiche su materiali contenenti cemento amianto annuali;
b. Valutazione dello stato di degrado annuale;
c. Compilazione Modulo NA1 di autodenuncia materiali contenenti amianto da protocollare in Comune;
d. Nomina di una figura di Responsabile manufatti contenenti cemento amianto.

AN.biente
di Scarabello Mario

ALLEGATI alla relazione

A. N. 3 rapporti di prova sulle analisi effettuate;
B. N. 3 Valutazioni dello stato di Degrado sui MCA;
C. Preventivo di spesa riparazione copertura 2

Relazione a cura di: **Dott. Mario Scarabello** – Cell. 335/438048 – Mail mario.scarabello@ecobonifichesrl.it

A disposizione per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione

AN.biente
di Scarabello Mario
Via Ambrogio Spinola, 8 - 20149 Milano
P.IVA 10062900963
Tel. 335/438048

LABA Srl

Spett.le Ditta
ARTI GRAFICHE BARATELLI S.n.c.
Via Cà Bianca 32
21052 Busto Arsizio VA

RAPPORTO DI PROVA N. 2606/19 DEL 23 APRILE 2019

DESCRIZIONE CAMPIONE	:	TETTOIA
Campione n.	:	2779
Data arrivo campione	:	17 aprile 2019
Data prelievo	:	/
Data inizio prova	:	17 aprile 2019
Data fine prova	:	19 aprile 2019
Prelevatore	:	/
Tipo di campionamento	:	/
Punto di prelievo	:	/
Produttore	:	ARTI GRAFICHE BARATELLI S.n.c.
Committente	:	AN.BIENTE di Scarabello Mario
Riferimento legislativo	:	Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, Parte Quarta e s.m.i.

Caratteristiche del rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.

Codice C.E.R. (2014/955/UE e rett. del 06.04.18)	:	17 06 05*
Descrizione (2014/955/UE e rett. del 06.04.18)	:	materiali da costruzione contenenti amianto
Stato fisico	:	solido non polverulento

Pareri ed interpretazioni

In seguito ai risultati ottenuti dall'analisi;
in funzione del codice C.E.R. di identificazione del rifiuto attribuito dal produttore;
sulla base delle informazioni fornite dal produttore in merito alle materie prime utilizzate e al ciclo produttivo che origina il rifiuto;
in applicazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1357/2014, dal Regolamento CE 1272/2008 e successivi adeguamenti al progresso tecnico e dal Regolamento UE N. 2017/997;

Il campione in esame viene classificato	:	PERICOLOSO
Caratteristiche di pericolo	:	HP 5 - HP 7

Le caratteristiche di pericolo sono state attribuite in funzione dei risultati analitici del presente rapporto di prova.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U. M.	Risultato	Codici di classe e di categoria di pericolo	Indicazioni di pericolo R.1272/08 e s.m.i.	Limite	Caratteristiche di pericolo	Metodo di analisi
AMIANTO TOTALE	%	7.1	Carc. 1B STOT SE 2	H350 H372	0.1 1	HP 7 HP 5	D.G.R. n. 8/6777 del 12.03.2008
di cui:							
CRISOTILO	%	7.1	Carc. 1B STOT SE 2	H350 H372	0.1 1	HP 7 HP 5	D.G.R. n. 8/6777 del 12.03.2008

L'analisi è da intendersi come relativa al campione sottoposto a prova e limitatamente ai parametri ricercati.
Il presente documento non può essere modificato e/o riprodotto parzialmente senza autorizzazione di LABA S.r.l.

La Direzione

Ediz.	Rev.	CODICE
1	1	MOD. RP

LABA Srl
Via per Cuggiono, 6 • 20010 Buscate • MI • tel. 0331 805009 • fax 0531 802143 • laba@labasrl.it • labasrl@pec.it • www.laba-srl.com
Sede legale: Via IV Novembre, 180 • 21040 Cislago • VA • Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Imprese VA 03007990124 REA 312650

ecobonifiche
Servizi per l'Ambiente

Corbetta, 23/04/2019

Spett.le
Arti Grafiche Baratelli
Via Cà Bianca 32
21052, Busto Arsizio (VA)
Tel 0331/632007

OGGETTO: preventivo per intervento di riparazione Vs copertura (centro Yoga) sita in Via Cà Bianca 32, Busto Arsizio (VA)

A seguito di sopralluogo di Ns tecnico specializzato siamo a proporVi la Ns miglior offerta per quanto segue:

- **Piano di Lavoro Asl redatto tramite software Ge.ma come la normativa prevede;**
- **Rimozione, trasporto e smaltimento n. 2 lastre in cemento amianto seguendo tutte le procedure di sicurezza che la normativa prevede;**
- **Fornitura e posa n. 2 lastre di fibrocemento ecologico;**
- **Fornitura e posa nuova lattoneria in piombo per antenna;**
- **Fornitura e posa n. 2 colmi danneggiati in fibrocemento**

TOTALE INTERVENTO a corpo **€ 1.950,00 + iva**

ecobonifiche
Servizi per l'Ambiente

Condizioni generali

A vostro carico

- Energia elettrica di tipo civile , acqua in prossimità dei lavori, area di stoccaggio per attrezzature e materiali, area di ingresso al cantiere per materiali e mezzi di sollevamento, eventuali permessi di occupazione suolo pubblico, Direzione lavori, I.V.A, *e tutto ciò non espressamente* citato in a nostro carico.

A nostro carico

- Operai specializzati in possesso di patentino come operatori amianto a norma di legge, dotati di materiale antinfortunistico, disponibilità ad iniziare il cantiere entro 45 giorni dalla ricezione del bonifico accettazione preventivo, documentazione regolarità cantiere (DURC, CCIAA, POS, posizioni INPS-INAIL), rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, regolarità degli adempimenti contributivi e tutto quanto espressamente indicato nella proposta sopra descritta

Condizioni di pagamento

- I prezzi sopra esposti sono soggetti a IVA secondo termini di legge;
- Modalità dei pagamenti:
  - Saldo fine lavori

In caso di accettazione della seguente offerta Vi preghiamo di inviarci copia della stessa controfirmata Vs. ordine.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Timbro e firma

EcoBonifiche SRL
BONIFICHE AMIANTO - RICOPERTURE
BONIFICHE AMBIENTALI - SMALTIMENTO RIFIUTI
Via Gran Sasso, 28 - 21011 Casorate (VA)
Cod. Fisc. e P. IVA 03[illegible]

Timbro e firma per accettazione

ARTI GRAFICHE BARATELLI snc
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Via Cà Bianca, 32 - Tel. 0331-632007
C. F. / P. IVA [illegible]

LABA Srl

LABORATORIO QUALIFICATO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE
COD. SZ6LOM51 - ANALISI AMIANTO

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001
CERT. N. 9175.LABA

Spett.le Ditta
ARTI GRAFICHE BARATELLI S.n.c.
Via Cà Bianca 32
21052 Busto Arsizio VA

RAPPORTO DI PROVA N. 2607/19 DEL 23 APRILE 2019

DESCRIZIONE CAMPIONE	:	COPERTURA 2
Campione n.	:	2780
Data arrivo campione	:	17 aprile 2019
Data prelievo	:	/
Data inizio prova	:	17 aprile 2019
Data fine prova	:	19 aprile 2019
Prelevatore	:	/
Tipo di campionamento	:	/
Punto di prelievo	:	/
Produttore	:	ARTI GRAFICHE BARATELLI S.n.c.
Committente	:	AN.BIENTE di Scarabello Mario
Riferimento legislativo	:	Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, Parte Quarta e s.m.i.

Caratteristiche del rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.

Codice C.E.R. (2014/955/UE e rett. del 06.04.18)	:	17 06 05*
Descrizione (2014/955/UE e rett. del 06.04.18)	:	materiali da costruzione contenenti amianto
Stato fisico	:	solido non polverulento

Pareri ed interpretazioni

In seguito ai risultati ottenuti dall'analisi;
in funzione del codice C.E.R. di identificazione del rifiuto attribuito dal produttore;
sulla base delle informazioni fornite dal produttore in merito alle materie prime utilizzate e al ciclo produttivo che origina il rifiuto;
in applicazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1357/2014, dal Regolamento CE 1272/2008 e successivi adeguamenti al progresso tecnico e dal Regolamento UE N. 2017/997;

il campione in esame viene classificato	:	PERICOLOSO
Caratteristiche di pericolo	:	HP 5 - HP 7

Le caratteristiche di pericolo sono state attribuite in funzione dei risultati analitici del presente rapporto di prova.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U. M.	Risultato	Codici di classe e di categoria di pericolo	Indicazioni di pericolo R.1272/08 e s.m.i.	Limite	Caratteristiche di pericolo	Metodo di analisi
AMIANTO TOTALE	%	8.1	Carc. 1B STOT SE 2	H350 H372	0.1 1	HP 7 HP 5	D.G.R. n. 8/6777 del 12.03.2008
di cui:							
CRISOTILO	%	8.1	Carc. 1B STOT SE 2	H350 H372	0.1 1	HP 7 HP 5	D.G.R. n. 8/6777 del 12.03.2008

L'analisi è da intendersi come relativa al campione sottoposto a prova e limitatamente ai parametri ricercati.
Il presente documento non può essere modificato e/o riprodotto parzialmente senza autorizzazione di LABA S.r.l.

La Direzione

Ediz.	Rev.	CODICE
1	1	MOD. RP_

LABA Srl
Via per Cuggiono, 6 • 20010 Bernate Ticino MI • tel 0331 803009 • fax 0331 802143 • laba@labasrl.it • labasrl@pec.it • www.laba-srl.com
Sede legale: Via IV Novembre, 180 • 21045 Cislago • VA • Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Imprese VA 03007990124 REA 312650

LABORATORIO QUALIFICATO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE
COD. 526LOM31 - ANALISI AMIANTO

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001
CERT. N. 9175.LABA

LABA Srl

Spett.le Ditta
ARTI GRAFICHE BARATELLI S.n.c.
Via Cà Bianca 32
21052 Busto Arsizio VA

RAPPORTO DI PROVA N. 2605/19 DEL 23 APRILE 2019

DESCRIZIONE CAMPIONE	:	COPERTURA 1
Campione n.	:	2778
Data arrivo campione	:	17 aprile 2019
Data prelievo	:	/
Data inizio prova	:	17 aprile 2019
Data fine prova	:	19 aprile 2019
Prelevatore	:	/
Tipo di campionamento	:	/
Punto di prelievo	:	/
Produttore	:	ARTI GRAFICHE BARATELLI S.n.c.
Committente	:	AN.BIENTE di Scarabello Mario
Riferimento legislativo	:	Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, Parte Quarta e s.m.i.

Caratteristiche del rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.

Codice C.E.R. (2014/955/UE e rett. del 06.04.18)	:	17 06 05*
Descrizione (2014/955/UE e rett. del 06.04.18)	:	materiali da costruzione contenenti amianto
Stato fisico	:	solido non polverulento

Pareri ed interpretazioni

In seguito ai risultati ottenuti dall'analisi;
in funzione del codice C.E.R. di identificazione del rifiuto attribuito dal produttore;
sulla base delle informazioni fornite dal produttore in merito alle materie prime utilizzate e al ciclo produttivo che origina il rifiuto;
in applicazione a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1357/2014, dal Regolamento CE 1272/2008 e successivi adeguamenti al progresso tecnico e dal Regolamento UE N. 2017/997;

Il campione in esame viene classificato	:	PERICOLOSO
Caratteristiche di pericolo	:	HP 5 - HP 7

Le caratteristiche di pericolo sono state attribuite in funzione dei risultati analitici del presente rapporto di prova.

RISULTATI ANALITICI

Parametro	U. M.	Risultato	Codici di classe e di categoria di pericolo	Indicazioni di pericolo R.1272/08 e s.m.i.	Limite	Caratteristiche di pericolo	Metodo di analisi
AMIANTO TOTALE	%	4.1	Carc. 1B STOT SE 2	H350 H372	0.1 1	HP 7 HP 5	D.G.R. n. 8/6777 del 12.03.2008
di cui:							
CRISOTILO	%	4.1	Carc. 1B STOT SE 2	H350 H372	0.1 1	HP 7 HP 5	D.G.R. n. 8/6777 del 12.03.2008

L'analisi è da intendersi come relativa al campione sottoposto a prova e limitatamente ai parametri ricercati.
Il presente documento non può essere modificato e/o riprodotto parzialmente senza autorizzazione di LABA S.r.l.

La Direzione

ORDINE CHIMICI LOMBARDIA
Dott. Alessandra Soro
ALBO PROFESS.
Sez. A

Ediz.	Rev.	CODICE
1	1	MOD. RP

LABA Srl
Via per Cuggiono, 6 • 20010 Buscate • MI • tel 0331 803009 • fax 0331 802143 • laba@labasrl.it • labasrl@pec.it • www.laba-srl.com
Sede legale: Via IV Novembre, 180 • 21040 Cislago • VA • Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Imprese VA 03007990124 REA 312650